


AR 1-18



GYSARC 300 TRI GYSARC 400 TRI

ثلاث مراحل لحام MMA

GYSARC 300 TRI

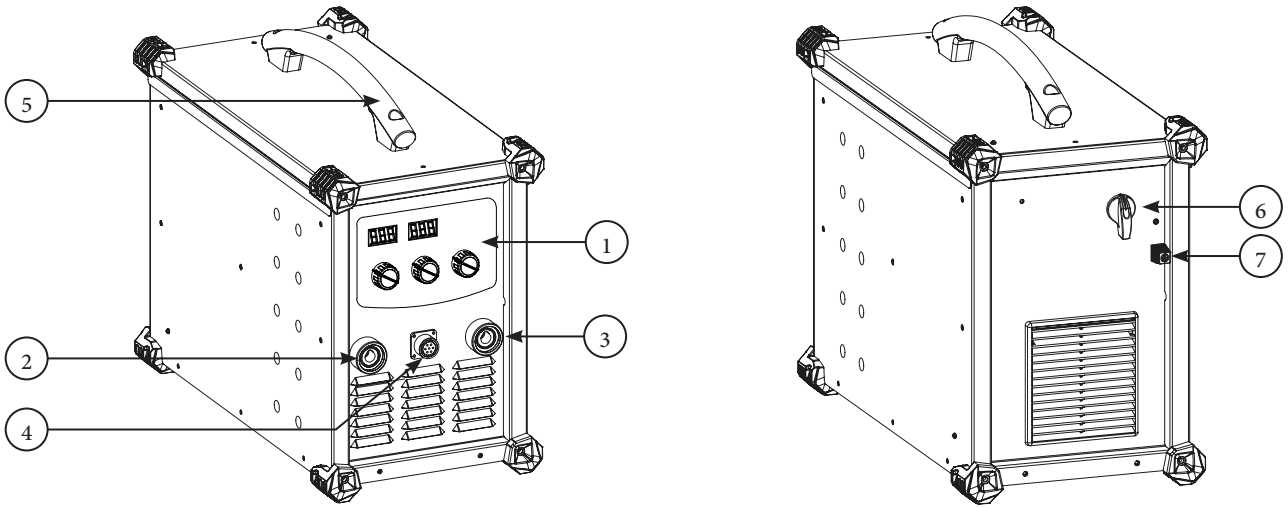

GYSARC 400 TRI

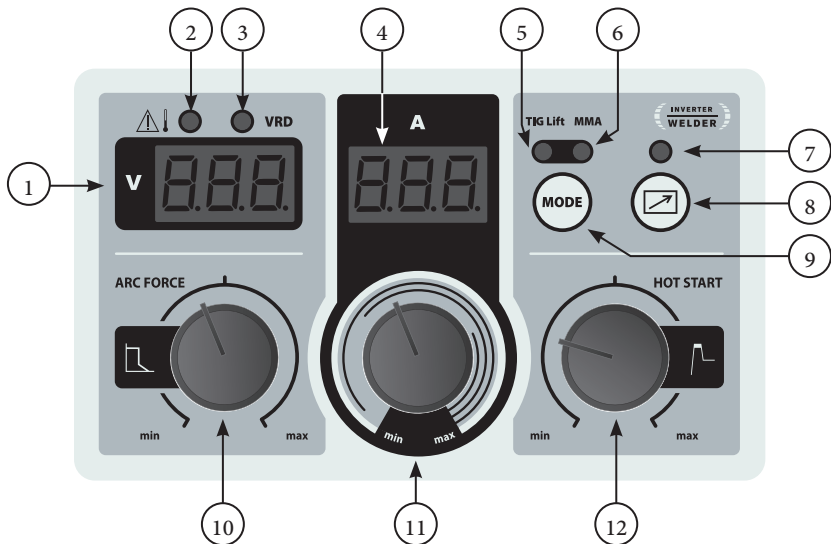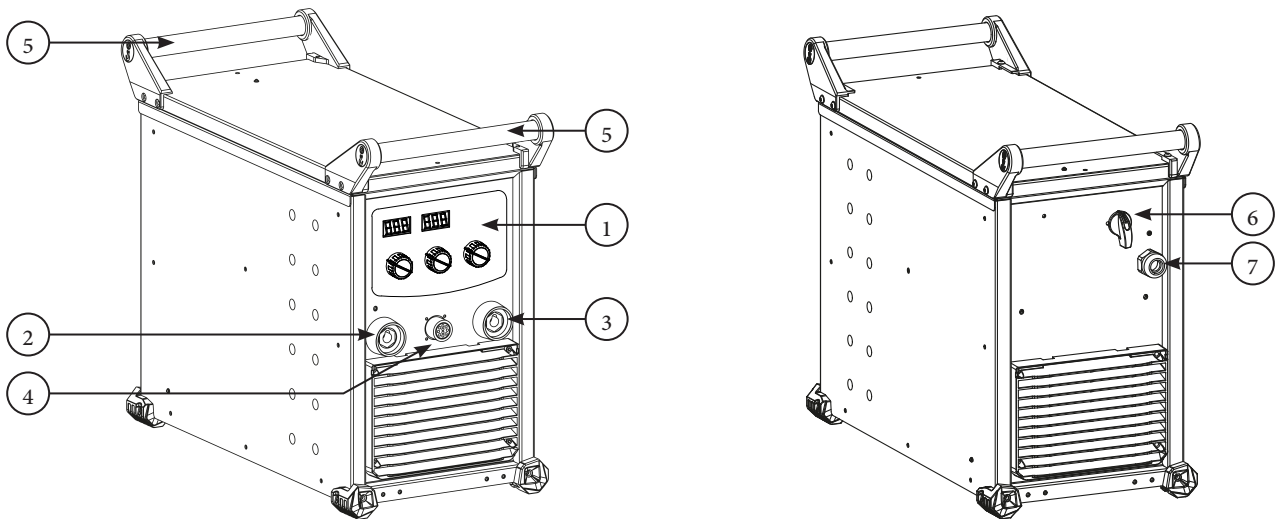

تعليمات عامة

يجب قراءة هذه التعليمات وفهمها بالكامل قبل أي عملية.
يجب عدم إجراء أي تعديل أو صيانة غير مذكورة في الدليل.



لا يمكن اعتبار أي إصابة جسدية أو ضرر مادي بسبب الاستخدام الذي لا يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الدليل على عاتق الشركة المصنعة.
في حالة وجود مشكلة أو عدم يقين ، استشر شخصاً مؤهلاً للتعامل مع التثبيت بشكل صحيح.

بيئة

يجب استخدام هذا الجهاز فقط لعمليات اللحام ضمن الحدود الموضحة في اللوحة و / أو الدليل. يجب مراعاة إرشادات السلامة. في حالة الاستخدام غير السليم أو الخطير ، لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية.

يجب استخدام التركيب في مكان خالٍ من الغبار أو الأحماض أو الغازات القابلة للاشتعال أو غيرها من المواد المسببة للتآكل. وينطبق الشيء نفسه على تخزينه. تأكد من دوران الهواء أثناء الاستخدام.

نطاقات درجة الحرارة:

استخدم بين ١٠- و ٤٠ درجة مئوية (١٤ و ١٠٤ درجة فهرنهايت).

التخزين بين ٢٠- و ٥٥ درجة مئوية (-٤ و ١٣١ درجة فهرنهايت).

رطوبة الجو:

أقل من أو يساوي ٥٠٪ عند ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت).

أقل من أو يساوي ٩٠٪ عند ٢٠ درجة مئوية (٦٨ درجة فهرنهايت).

ارتفاع:

يصل إلى ١٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر (٣٢٨٠ قدمًا).

حماية الفرد والآخرين

يمكن أن يكون اللحام بالقوس الكهربائي خطيراً ويسبب إصابات خطيرة أو حتى الموت.
يعرض اللحام الأفراد لمصدر خطر للحرارة ، وإشعاع ضوئي من القوس ، والمجالات الكهرومغناطيسية (احذر من مرتدي منظم ضربات القلب) ، وخطر الصعق بالكهرباء ، والضوضاء والانبعاثات الغازية.
لحماية نفسك والآخرين بشكل صحيح ، اتبع تعليمات السلامة التالية:

من أجل حماية نفسك من الحروق والإشعاع ، ارتدِ ملابس خالية من الأصفاد وعازلة وجافة ومقاومة للحريق وبحالة جيدة تغطي الجسم بالكامل.



استخدم القفازات التي تضمن العزل الكهربائي والحراري.



استخدم حماية اللحام و / أو خوذة اللحام بمستوى حماية كافٍ (يختلف وفقاً للتطبيقات). حماية العين أثناء عمليات التنظيف. العدسات اللاصقة محظورة بشكل خاص. من الضروري في بعض الأحيان تحديد المناطق ذات الستائر المقاومة للحريق لحماية منطقة اللحام من أشعة القوس ، وتأثر النفايات المتوهجة.



اطلب من الأشخاص في منطقة اللحام عدم التحديق في أشعة القوس أو الأجزاء المنصهرة وارتداء ملابس واقية مناسبة.

استخدم خوذة ضوضاء إذا وصلت عملية اللحام إلى مستوى ضوضاء أعلى من الحد المسموح به (نفس الشيء بالنسبة لأي شخص في منطقة اللحام).



أبعد اليدين والشعر والملابس عن الأجزاء المتحركة (المروحة). لا تقم مطلقاً بإزالة أغشية الحماية من الوحدة الباردة عندما يكون مصدر اللحام الحالي نشطاً ، ولا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية في حالة وقوع حادث.

الأجزاء التي تم لحامها للتو ساخنة ويمكن أن تسبب حروقاً عند التعامل معها. أثناء أعمال الصيانة على الشعلة أو حامل القطب ، يجب التأكد من أنها باردة بدرجة كافية عن طريق الانتظار لمدة ١٠ دقائق على الأقل قبل أي عمل. يجب تشغيل وحدة التبريد عند استخدام شعلة مبردة بالماء للتأكد من أن السائل لا يمكن أن يسبب حروقاً. من المهم تأمين منطقة العمل قبل مغادرتها من أجل حماية الأشخاص والممتلكات.



أبخرة وغازات لحام



تشكل الأبخرة والغازات والغبار المنبعث من اللحام خطورة على الصحة. يجب توفير تهوية كافية ، وفي بعض الأحيان يكون الإمداد بالهواء ضروريًا. يمكن أن يكون قناع الهواء النقي حلاً في حالة عدم كفاية التهوية. تأكد من أن الشفط فعال عن طريق التحقق من مطابقته لمعايير السلامة.

يرجى ملاحظة أن اللحام في البيئات الضيقة يتطلب الإشراف من مسافة آمنة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون لحام بعض المواد المحتوية على الرصاص أو الكاديوم أو الزنك أو الزئبق أو حتى البريليوم ضارًا بشكل خاص. قم أيضًا بتقليل الأجزاء قبل لحامها. يجب تخزين الأسطوانات في غرف مفتوحة أو جيدة التهوية. يجب أن تكون في وضع رأسي ومثبتة على دعامة أو على عربة. يجب حظر اللحام بالقرب من الشحوم أو الطلاء.

مخاطر الحريق والانفجار



حماية منطقة اللحام بالكامل ، يجب إبقاء المواد القابلة للاشتعال على بعد ١١ مترًا على الأقل. يجب أن تكون المعدات المقاومة للحريق موجودة بالقرب من عمليات اللحام. احترس من تآثر المواد الساخنة أو الشرر ، لأنه حتى من خلال الشقوق ، يمكن أن تكون مصدرًا للحريق أو الانفجار.

احتفظ بالأشخاص والأشياء القابلة للاشتعال والحاويات المضغوطة على مسافة آمنة كافية. يجب تجنب اللحام في الحاويات أو الأنابيب المغلقة وإذا كانت مفتوحة ، يجب إفراغها من أي مادة قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار (زيت ، وقود ، مخلفات غاز ، إلخ). لا ينبغي أن تكون عمليات الطحن موجهة إلى مصدر طاقة اللحام أو إلى مواد قابلة للاشتعال.

زجاجات الغاز أو اسطوانة الغاز



يمكن أن يكون الغاز الخارج من الاسطوانات مصدرًا للاختناق في حالة التركيز في مساحة اللحام (تهوية البئر). يجب أن يتم النقل بأمان تام: الأسطوانات مغلقة ومصدر طاقة اللحام مغلق. يجب تخزينها عموديًا والاحتفاظ بها بواسطة دعامة للحد من مخاطر السقوط.

أغلق الزجاجة بين استخدامين. انتبه لتغيرات درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس. يجب ألا تلامس الزجاجة لهبًا أو قوسًا كهربائيًا أو مصباحًا أو مشبكًا أرضيًا أو أي مصدر آخر للحرارة أو الإنارة. تأكد من إبعاده عن الدوائر الكهربائية ودوائر اللحام ، وبالتالي لا تقم أبدًا بلحام الأسطوانة تحت الضغط. كن حذرًا عند فتح صمام الأسطوانة ، واحتفظ برأسك بعيدًا عن الصمام وتأكد من أن الغاز المستخدم مناسب لعملية اللحام.

السلامة الكهربائية



يجب أن تحتوي الشبكة الكهربائية المستخدمة بالضرورة على اتصال أرضي. استخدم حجم المصهر الموصى به في مخطط التصنيف. يمكن أن تكون الصدمة الكهربائية مصدرًا لحادث خطير مباشر أو غير مباشر ، أو حتى مميت.


لا تلمس أبدًا الأجزاء الحية داخل أو خارج مصدر التيار المنخفض (المشاعل ، المشابك ، الكابلات ، الأقطاب الكهربائية) لأنها متصلة بدائرة اللحام. قبل فتح مصدر تيار اللحام ، يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي والانتظار لمدة دقيقتين. بحيث يتم تفريغ جميع المكثفات. لا تلمس الشعلة أو حامل القطب الكهربائي ومشبك العمل في نفس الوقت. احرص على تغيير الكابلات والمشاعل بواسطة أشخاص مؤهلين ومعتمدين في حالة تلفها. ابعاد قسم الكابلات حسب التطبيق. استخدم دائمًا ملابس جافة في حالة جيدة لعزل نفسك عن دائرة اللحام. ارتداء أحذية عازلة مهما كانت بيئة العمل.

تصنيف المعدات EMC



هذا الجهاز من الفئة أ غير مخصص للاستخدام في موقع سكني حيث يتم توفير التيار الكهربائي من خلال شبكة إمداد الطاقة العامة ذات الجهد المنخفض. قد تكون هناك صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي في هذه المواقع ، بسبب اضطرابات التردد الراديوي التي تم إجراؤها وكذلك المشعة.

يتوافق هذا الجهاز مع IEC 61000-3-11. لا يتوافق هذا الجهاز مع المواصفة IEC 61000-3-12 وهو مصمم للاتصال بشبكات الجهد المنخفض الخاصة المتصلة بشبكة الإمداد العامة فقط عند مستوى الجهد المتوسط والعالي. في حالة الاتصال بشبكة إمداد طاقة عامة ذات جهد منخفض ، تقع على عاتق المُركب أو مستخدم الجهاز مسؤولية التأكد ، بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع ، من إمكانية توصيل الجهاز.

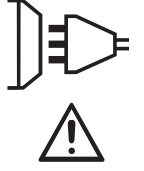

الانبعاثات الكهرومغناطيسية

ينتج التيار الكهربائي الذي يمر عبر أي موصل مجالات كهربية ومغناطيسية موضعية (EMF). ينتج تيار اللحام مجالاً كهرومغناطيسياً حول دائرة اللحام ومعدات اللحام.



يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية EMF أن تتداخل مع بعض الغرسات الطبية ، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. يجب اتخاذ تدابير وقائية للأشخاص الذين لديهم غرسات طبية. على سبيل المثال ، قيود الوصول للمارة أو تقييم المخاطر الفردية لعمال اللحام.

- يجب على جميع عمال اللحام استخدام الإجراءات التالية لتقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية من دائرة اللحام:
- ضع كابلات اللحام معاً - قم بثبيتها باستخدام مشبك ، إن أمكن ؛
- ضع نفسك (الجدع والرأس) بعيداً قدر الإمكان عن دائرة اللحام ؛
- لا تقم أبداً بلف كابلات اللحام حول الجسم ؛
- لا تضع الجسم بين كابلات اللحام. أمسك قبلي اللحام على نفس الجانب من الجسم ؛
- قم بتوصيل كابل الإرجاع بقطعة العمل في أقرب مكان ممكن من المنطقة المراد لحامها ؛
- لا تعمل بجانب مصدر تيار اللحام ، ولا تجلس عليه أو تتكئ عليه ؛
- لا تقم باللحام أثناء نقل مصدر طاقة اللحام أو وحدة تغذية الأسلاك.

يجب على مرتدي أجهزة ضبط نبضات القلب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الجهاز. قد يكون للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء اللحام آثار صحية أخرى غير معروفة حتى الآن.



توصيات لتقييم منطقة اللحام والتركيب

عام
يكون المستخدم مسؤولاً عن تركيب واستخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة. في حالة اكتشاف اضطرابات كهرومغناطيسية ، يجب أن يتحمل مستخدم معدات اللحام القوسي مسؤولية حل الموقف بمساعدة فنية من الشركة المصنعة. في بعض الحالات ، قد يكون هذا الإجراء التصحيحي بسيطاً مثل تأريض دائرة اللحام. في حالات أخرى ، قد يكون من الضروري بناء درع كهرومغناطيسي حول مصدر تيار اللحام وقطعة العمل بأكملها مع تركيب مرشحات الإدخال. على أي حال ، يجب تقليل الاضطرابات الكهرومغناطيسية حتى تصبح غير مزعجة.

تقييم منطقة اللحام

- قبل تركيب معدات اللحام بالقوس الكهربائي ، يجب على المستخدم تقييم المشاكل الكهرومغناطيسية المحتملة في المنطقة المحيطة. يجب مراعاة ما يلي:
- (أ) وجود معدات اللحام بالقوس الكهربائي فوق وأسفل وبجوار كابلات طاقة وتحكم وإشارات وهاتف أخرى ؛
- (ب) أجهزة استقبال وأجهزة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية ؛
- (ج) أجهزة الكمبيوتر ومعدات التحكم الأخرى ؛
- (د) معدات السلامة الحرجة ، على سبيل المثال ، حماية المعدات الصناعية ؛
- (هـ) صحة السكان المجاورين ، على سبيل المثال ، استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة السمع ؛
- (و) المعدات المستخدمة للمعايرة أو القياس.
- (ز) مناعة المواد الأخرى الموجودة في البيئة.
- يجب على المستخدم التأكد من أن الأجهزة الأخرى المستخدمة في البيئة متوافقة. قد يتطلب هذا تدابير وقائية إضافية ؛
- (ح) الوقت من اليوم الذي سيتم فيه إجراء اللحام أو الأنشطة الأخرى.

يعتمد حجم المنطقة المحيطة التي سيتم النظر فيها على هيكل المبنى والأنشطة الأخرى التي تتم هناك. قد تمتد المنطقة المحيطة خارج حدود المرافق.

تقييم تركيب اللحام

بالإضافة إلى تقييم المنطقة ، يمكن استخدام تقييم تركيبات اللحام القوسي لتحديد حالات الاضطراب وحلها. يجب أن يشمل تقييم الانبعاثات قياسات في الموقع على النحو المحدد في الفقرة ١٠ من CISPR 11. كما يمكن للقياسات في الموقع أن تؤكد فعالية تدابير التخفيف.

توصيات بشأن طرق تقليل الانبعاثات الكهرومغناطيسية

ا. شبكة إمداد الطاقة العامة: يجب توصيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بشبكة إمداد الطاقة العامة وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة. في حالة حدوث تداخل ، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير وقائية إضافية مثل تصفية شبكة الإمداد بالطاقة العامة. يجب مراعاة حماية كبل الإمداد في القناة المعدنية أو ما يعادله من معدات اللحام القوسي المثبتة بشكل دائم. يجب ضمان الاستمرارية الكهربائية للدرع طوال طوله. يجب توصيل الدرع بمصدر طاقة اللحام لضمان اتصال كهربائي جيد بين القناة ومصدر طاقة اللحام.

ب. صيانة معدات اللحام بالقوس الكهربائي: يجب أن تخضع معدات اللحام بالقوس الكهربائي للصيانة الروتينية على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب إغلاق جميع المداخل وأبواب الخدمة والأغطية وإغلاقها بشكل صحيح عند استخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي. يجب عدم تعديل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بأي طريقة بخلاف التعديلات والتعديلات المذكورة في تعليمات الشركة المصنعة. على وجه الخصوص ، يجب تعديل صواعق القوس لأجهزة الإشعال والتثبيت بالقوس وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة.

ج. كابلات اللحام: يجب أن تكون الكابلات قصيرة قدر الإمكان ، وأن توضع بالقرب من بعضها البعض بالقرب من الأرض أو على الأرض.

د. الترابط المتساوي الجهد: يجب مراعاة ربط جميع الأجسام المعدنية في المنطقة المحيطة. ومع ذلك ، فإن الأجسام المعدنية الملحقة بقطعة العمل تزيد من خطر تعرض المشغل لصدمة كهربائية إذا لامس هذه العناصر المعدنية والقطب الكهربائي. يجب عزل العامل عن مثل هذه الأجسام المعدنية.

هـ. تأريض قطعة العمل: عندما لا يتم تأريض قطعة العمل للسلامة الكهربائية أو بسبب حجمها وموقعها ، على سبيل المثال هياكل السفن أو الهياكل المعدنية للمباني ، يمكن للتوصيل الذي يربط الغرفة بالأرض ، في بعض الحالات وليس دائماً ، قتل من الانبعاثات. يجب توخي الحذر لتجنب تأريض الأجزاء التي قد تزيد من خطر إصابة المستخدمين أو إتلاف المعدات الكهربائية الأخرى. إذا لزم الأمر ، يجب أن يتم توصيل الجزء المراد لحامه بالأرض مباشرة ، ولكن في بعض البلدان التي لا تسمح بهذا الاتصال المباشر ، يجب أن يتم التوصيل بمكثف مناسب ويتم اختياره وفقاً للوائح الوطنية.


ف. الحماية والدرع: يمكن للحماية الانتقائية والدرع للكابلات والمعدات الأخرى في المنطقة المحيطة أن تحد من مشاكل الإزعاج. يمكن النظر في حماية منطقة اللحام بالكامل للتطبيقات الخاصة.

نقل الجهاز وعبوره

مصدر طاقة اللحام مجهز بمقبض (أذرع) علوي للحمل باليد. احرص على عدم التقليل من وزنه.



لا تستخدم أسلاك توصيل أو مشعل لتحريك مصدر طاقة اللحام. يجب نقله إلى وضع عمودي.
لا تمرر مصدر الطاقة على الأشخاص أو الأشياء. لا ترفع مطلقاً زجاجة غاز ومصدر الطاقة في نفس الوقت. معايير النقل الخاصة بهم متميزة.

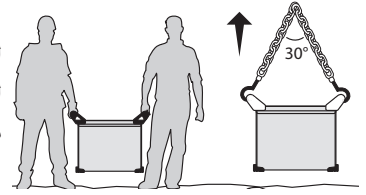

تركيب الأجهزة

قواعد للاحتزام:

- ضع مصدر طاقة اللحام على أرضية بميل أقصى قدره ١٠ درجات.
- توفير مساحة كافية لتهوية مصدر طاقة اللحام وأجهزة التحكم في الوصول.
- لا تستخدم في بيئة بها غبار معدني موصل.
- يجب حماية مصدر طاقة اللحام من المطر الناتج عن القيادة وعدم تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
- الجهاز لديه درجة حماية IP23 ، وهذا يعني:
- الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة من الأجسام الصلبة بقطر أكبر من ١٢,٥ مم و ،
- حماية ضد المطر موجه بزاوية ٦٠ درجة من العمودي.
- لذلك يمكن استخدام هذا الجهاز في الهواء الطلق وفقاً لمؤشر الحماية IP23.
- يجب فك كبلات الطاقة والتمديد واللحام بالكامل لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والأشياء بسبب الاستخدام غير الصحيح والخطير لهذه المواد.



نصائح الصيانة

- يجب أن يقوم بالخدمة شخص مؤهل فقط. يوصى بإجراء صيانة سنوية.
- أفضل الطاقة عن طريق فصلها ، وانتظر دقيقتين قبل العمل على الجهاز. في الداخل ، الفولتية والتيارات عالية وخطيرة.



- قمر بإزالة الغطاء والغبار بانتظام باستخدام منفاخ هواء. اغتفر الفرصة لفحص التوصيلات الكهربائية بأداة معزولة بواسطة موظفين مؤهلين.
- تحقق بانتظام من حالة سلك الطاقة. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل ، وذلك لتجنب أي خطر.
- اترك فتحات مصدر طاقة اللحام خالية لدخول وخروج الهواء.
- لا تستخدم مصدر طاقة اللحام هذا لإذابة الأنابيب أو إعادة شحن البطاريات أو بدء تشغيل المحركات.

التثبيت - تشغيل المنتج

يمكن فقط للموظفين ذوي الخبرة المصح لهم من قبل الشركة المصنعة تنفيذ التثبيت. أثناء التثبيت ، تأكد من فصل المولد عن مصدر التيار الكهربائي.

وصف المواد (شكل ١)

GYSARC ٤٠٠/٣٠٠ هو مصدر لحام عاكس ثلاثي الأطوار يسمح ، اعتمادًا على معداته ، بما يلي:
- اللحام الكهربائي المطلي (MMA)
- اللحام الكهربائي التنغستن تحت غاز خامل (TIG)

تتطلب عملية TIG حماية غازية (الأرجون).
تتيح عملية MMA لحام أي نوع من الأقطاب الكهربائية: الروتيل ، الأساسي ، السليلوزي ، الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر.

يمكن تجهيز GYSARC ٤٠٠/٣٠٠ بجهاز تحكم عن بعد يدوي (المرجع ٠٤٥٦٧٥).

١- واجهة آلة الإنسان	٥- مقابض النقل والرفع
٢- مقبض قطبية سالبة	٦- مفتاح تشغيل / إيقاف
٣- مقبض قطبية موجبة	٧- سلك الطاقة
٤- اتصال التحكم عن بعد	

واجهة الآلة البشرية (HMI) (الشكل ٢)

١- عرض الجهد	٧- مؤشر تنشيط جهاز التحكم عن بعد
٢- مؤشر ارتفاع درجة الحرارة	٨- زر تفعيل جهاز التحكم عن بعد
٣- مؤشر تشغيل جهاز تقليل المخاطر (VRD)	٩- زر اختيار الوضع (MMA / TIG-LIFT)
٤- العرض الحالي	١٠- مقبض ضبط معلمة قوة القوس
٥- مؤشر وضع TIG-LIFT	١١- عجلة الضبط الحالية
٦- مؤشر وضع القطب المطلي ب MMA	١٢- مقبض ضبط معلمة البدء الساخن

تشغيل

- يتم تزويد GYSARC ٣٠٠ TRI بمقبس EN ١٦٠٣٠٩ من النوع A ١٦ ويجب استخدامه فقط في التركيبات الكهربائية ثلاثية الأطوار ٤٠٠ فولت (٦٠-٥٠ هرتز) بأربعة أسلاك مع توصيل محايد بالأرض.
- يتم تزويد GYSARC ٤٠٠ TRI بمقبس EN ١٦٠٣٠٩ من النوع A ٣٢ ويجب استخدامه فقط في التركيبات الكهربائية ثلاثية الأطوار ٤٠٠ فولت (٦٠-٥٠ هرتز) بأربعة أسلاك مع توصيل محايد بالأرض.
- يشار إلى التيار الممتص الفعال (I_{eff}) على الجهاز لأقصى شروط للاستخدام. تحقق من أن مصدر الطاقة ووسائل الحماية الخاصة به (المصهر و / أو قاطع الدائرة) متوافقان مع التيار المطلوب قيد الاستخدام. في بعض البلدان ، قد يكون من الضروري تغيير القابس للسماح باستخدامه في أقصى الظروف.
- أثناء الاستخدام المكثف (< دورة العمل) ، قد تشتك الحماية الحرارية ، وفي هذه الحالة ينطفئ القوس ويضيء مصباح مؤشر الحماية.
- الجهاز مصمم ليعمل بجهد كهربائي ٤٠٠ فولت / - ١٥٪.
- يتم التشغيل عن طريق تشغيل مفتاح التشغيل / الإيقاف (الشكل ٦-١) إلى الموضع ١ ، والعكس بالعكس يتم الإيقاف عن طريق تحويله إلى الموضع ٥. تحذير! لا تقم أبدًا بفصل الطاقة أثناء شحن الجهاز.

الاتصال بمجموعة توليد

- يمكن للمحطة أن تعمل بالمولدات بشرط أن تستوفي الطاقة المساعدة المتطلبات التالية:
- يجب أن يكون الجهد متناوبًا ، ويجب أن تكون قيمته الفعلية ٤٠٠V / - ١٥٪ ، والجهد الذروة أقل من ٧٠٠V ،
 - يجب أن يكون التردد بين ٥٠ و ٦٠ هرتز.
 - من الضروري التحقق من هذه الظروف ، حيث أن العديد من المولدات تنتج طفرات عالية الجهد يمكن أن تلحق الضرر بالمحطات الفرعية.

استخدام سلك التمديد


يجب أن تكون جميع أسلاك التمديد بالحجم والمقطع الصحيحين لجهد الجهاز. استخدم سلك تمديد يتوافق مع اللوائح الوطنية.

قسم الامتداد (>٤٥ م)	مساهمة الجهد	جيسارك ٣٠٠
٢,٥ مم ²	٤٠٠ فولت - ٣ ~	جيسارك ٤٠٠
٤ مم ²		

اللحام الكهربائي المطلي (MMA)

الاتصال والنصائح

- قم بتوصيل الكابلات وحامل القطب الكهربائي والمشابك الأرضية في موصلات التوصيل ،
- احترم أقطاب اللحام والتيارات الموضحة على علب الأقطاب الكهربائية ،
- قم بإزالة القطب من حامل القطب عندما لا تكون المحطة قيد الاستخدام.

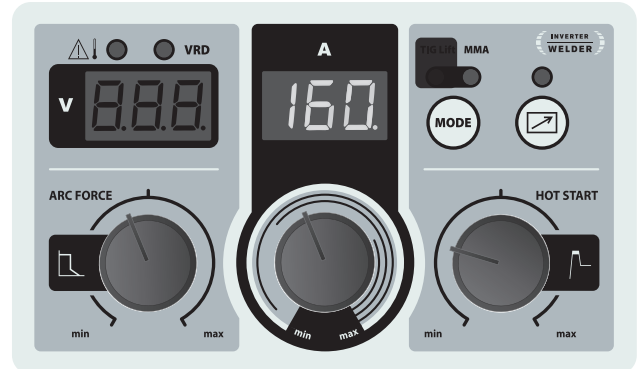

طريقة الاختيار
اضغط على الزر **MODE** لتحديد وضع MMA.

ام ام ايه

المناطق المظلمة ليست مفيدة في هذا الوضع.

المؤشرات الرئيسية

1. ضبط كثافة اللحام:
اضبط تيار اللحام باستخدام المقبض المركزي وفقًا لقطر القطب ونوع التجميع المراد تصنيعه. يشار إلى نقطة الضبط الحالية على الشاشة اليمنى.
2. قم بتعيين مستوى Arc Force:
اضبط مستوى Arc Force باستخدام العجلة اليسرى. كلما انخفض مستوى Arc Force ، كلما كان القوس أكثر نعومة ، وبالعكس ، كلما ارتفع مستوى Arc Force ، زاد تيار اللحام الزائد. يُنصح بوضع الأوساط لبدء اللحام وتعديله وفقًا للنتائج وتفضيلات اللحام. ملاحظة: نطاق ضبط Arc Force خاص بنوع القطب المختار.

3. تعيين البداية الساخنة:
اضبط مستوى بدء التشغيل السريع باستخدام القرص الأيمن. بداية ساخنة منخفضة للصفائح الرقيقة وبداية ساخنة عالية للمعادن التي يصعب لحامها (الأجزاء المتسخة أو المؤكسدة).

معلومات اللحام

تعديل كثافة اللحام

تتوافق الإعدادات التالية مع نطاق الشدة القابل للاستخدام اعتمادًا على نوع وقطر القطب. هذه النطاقات واسعة جدًا لأنها تعتمد على التطبيق وموضع اللحام.

السليوز E٦٠١٠ (I)	الأساسية EV٠١٨ (A)	روتيل E٦٠١٣ (I)	قطب كهربائي Ø (مم)
-	٥٥-٣٠	٦٠-٣٠	١,٦
-	٨٠-٥٠	٧٠-٥٠	٢,٠
٧٥-٦٠	١١٠-٨٠	١٠٠-٦٠	٢,٥
٩٠-٨٥	١٤٠-٩٠	١٥٠-٨٠	٣,١٥
١٦٠-١٢٠	٢١٠-١٢٥	٢٠٠-١٠٠	٤,٠
١٧٠-١١٠	٣٦٠-٢٠٠	٢٩٠-١٥٠	٥
-	٣٤٠-٢٢٠	٣٨٥-٢٠٠	٦,٣


اللحام الكهربائي المطي

- يجب فصل كابل انعكاس القطبية في MMA لتوصيل حامل القطب الكهربائي وكابلات المشبك الأرضي بالموصلات. احترم القطبية الموضحة على عبوة الأقطاب الكهربائية.
 - احترم القواعد الكلاسيكية للحام.
 - جهازك مزود بوظيفة خاصة بالعاكسات:
- يسمح لك مضاد الالتصاق بخلع القطب بسهولة دون جعله أحمر في حالة الالتصاق. تتطلب وظيفة مقاومة الالتصاق ، بعد تشغيلها ، وقت انتظار يبلغ حوالي ٣ ثوانٍ قبل أن تتمكن من استئناف اللحام العادي.

اللحام الكهربائي التنغستن تحت الغاز الداخلي (TIG)

الاتصال والنصائح

- يتطلب لحام TIG مشعلًا بالإضافة إلى زجاجة من غاز التدرج مزودة بمنظم.
- قم بتوصيل المشبك الأرضي بموصل التوصيل الموجب (+).
- قم بتوصيل كبل طاقة الشعلة بموصل التوصيل السالب (-).
- قم بتوصيل خرطوم غاز الشعلة بمخرج المنظم.
- تأكد من أن الشعلة مجهزة بشكل صحيح وأن المواد الاستهلاكية (كماشة القفل ، ودعم كولييت ، والناشر والفوهة) لم يتم ارتداؤها.

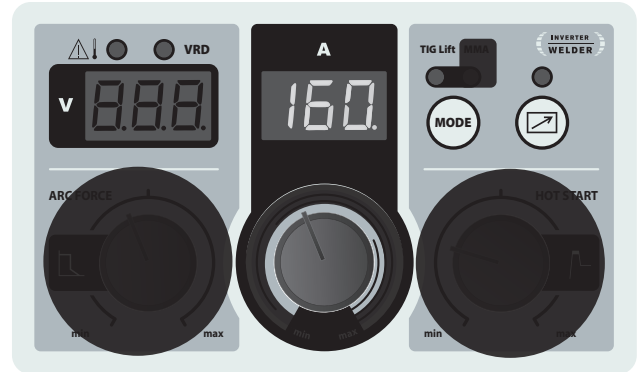

TIG

المناطق المظلمة ليست مفيدة في هذا الوضع.

ضبط شدة اللحام:

اضبط تيار اللحام باستخدام المقبض المركزي وفقًا لقطر القطب ونوع التجميع المراد تصنيعه. يشار إلى نقطة الضبط الحالية على الشاشة اليمنى.

فتيلة

الإشعال من النوع LIFT: باستخدام الشعلة ، المس القطب الكهربائي للجزء المراد لحامه ثم ارفع القطب الكهربائي برفق ، يتم تشكيل قوس.

توقف اللحام / الزناد السفلي

لإيقاف اللحام ، ارمس القوس برفق ، وسوف تنخفض شدته تدريجياً (يتلاشى).

ساعد في تعديل واختيار المواد المستهلكة


طريقة الاختيار

اضغط على الزر MODE لتحديد وضع TIG.

تدفق الأرجون (لتر / دقيقة)	فوهة (مم)	قطب كهربائي (مم)	التيار (أ)		العاصمة
٧-٦	٦,٥	١	٧٥ - ٥	٣ - ٠,٣ مم	
٧-٦	٨	١,٦	١٥٠ - ٦٠	٦ - ٢,٤ ملم	
٨ - ٧	٩,٥	٢	٢٠٠ - ١٠٠	٨-٤ مم	
٩ - ٨	١١	٢,٤	٢٢٠ - ١٧٠	٨,٨ - ٦,٨ ملم	
١٠-٩	١٢,٥	٣,٢	٣٠٠ - ٢٥٥	١٢ - ٩ ملم	


شحن القطب

 $L = 3 \times d$ للتيار المنخفض.
 $L = d$ للتيار قوي.




تحكم عن بعد

يعمل جهاز التحكم عن بعد في عمليات TIG و MMA.

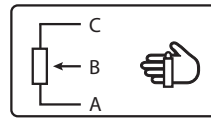

مخطط الأسلاك التحكم عن بعد.

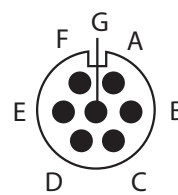


اطلالة خارجية



المرجع. ٠٤٥٦٩٩

اتصال:

- ١- قمر بتوصيل جهاز التحكم عن بعد بمقدمة مصدر طاقة اللحام (شكل ٤-١).
- ٢- اضغط على الزر  لتفعيل جهاز التحكم عن بعد. يضيء مؤشر التشغيل ON.

موصلات

المنتج مجهز بموصل أنثى لجهاز التحكم عن بعد.

يسمح قابس الذكر ذو ٧ نقاط (الخيار رقم ٠٤٥٦٩٩) بتوصيل جهاز التحكم عن بعد اليدوي. لتوصيل الأسلاك ، اتبع الرسم البياني أدناه.


دبوس الموصل المرتبط	تعيين الأسلاك	نوع التحكم عن بعد
أ	١٢ فولت	جهاز التحكم عن بعد اليدوي
ب	المؤشر	
ضد	أرضية مشتركة	

تسيير:


- جهاز تحكم عن بعد يدوي (الخيار رقم ٠٤٥٦٧٥).
- يسمح جهاز التحكم عن بعد اليدوي بتغيير التيار من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪ من الشدة المحددة.

VRD (جهاز تقليل الجهد الكهربائي)

 افتراضياً (إعداد المصنع) ، يكون مفتاح VRD في وضع التشغيل. لتنشيط VRD ، من أجل خفض جهد عدم التحميل للمولد (> ٢٠ فولت) ، قم بتبديل المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم (صفحة ٦٧ - n ١٤ / الصفحة ٦٨ - n ١١) إلى ١. يضيء مصباح HMI LED (الشكل ٢ - رقم ٣).



للوصول إلى مفتاح VRD (انظر الصفحة ٦٩):

يمكن أن تكون الصدمة الكهربائية قاتلة 

- افصل المنتج عن مصدر الطاقة.
- قم بفك البراغي التسعة لفتح جانب المولد.
- حدد مكان المفتاح الأحمر في وسط لوحة التحكم.

الحماية الحرارية والنصائح

- هذه المحطة مزودة بتهوية تنظمها درجة حرارة الجهاز. عندما تتحول المحطة الفرعية إلى الحماية الحرارية ، فإنها لم تعد تقدم أي تيار. يضيء مؤشر LED البرتقالي (الشكل ٢ - ٢) حتى تعود درجة حرارة المحطة إلى وضعها الطبيعي.
- ترك فتحات الجهاز خالية لدخول وخروج الهواء.
 - اترك الجهاز موصلًا بالكهرباء بعد اللحام وأثناء الحماية الحرارية للسماح بالتبريد.
 - احترم القواعد الكلاسيكية للحام.
 - تأكد من وجود تهوية كافية.
 - لا تعمل على سطح مبلل.

الشذوذ ، الأسباب ، العلاجات

العلاجات	الأسباب	شذوذ	
انتظر حتى نهاية فترة التبريد ، حوالي دقيقتين. ينطفئ الضوء (الشكل ٢ - ٢).	تعثرت الحماية الحرارية للمحطة.	الجهاز لا يسلم التيار ومؤشر الخطأ الحراري الأصفر في وضع التشغيل (الشكل ٢ - ٢).	MMA-TIG
تحقق من التوصيلات.	لا يتم توصيل كبل المشبك الأرضي أو حامل القطب أو الشعلة بالمحطة.	الشاشة (الشكل ٢-٤) قيد التشغيل ولكن الجهاز لا يقدم أي تيار.	
تحقق من المقبس والأرض الخاصة بالتثبيت.	التأريض معيب.	المحطة تعمل بالطاقة ، تشعر بالوخز عند وضع يدك على هيكل السيارة.	
تحقق من القطبية الموصى بها في صندوق الإلكترونيات.	خطأ قطبية	تلحم المحطة بشكل سيء	TIG
استخدم قطبًا كهربائيًا من التنجستن بحجم مناسب	خطأ من قطب التنجستن	القوس غير المستقر	
استخدم قطبًا كهربائيًا من التنجستن مُعدًا بشكل صحيح			
تقليل تدفق الغاز	الكثير من تدفق الغاز		
حماية منطقة اللحام ضد التيارات الهوائية.	منطقة اللحام	يتأكسد قطب التنجستن ويشوه في نهاية اللحام	
افحص وأحكم ربط جميع تجهيزات الغاز. انتظر حتى يبرد القطب قبل إيقاف تشغيل الغاز.	مشكلة الغاز ، أو انقطاع الغاز قبل الأوان		
تأكد من توصيل المشبك الأرضي بشكل صحيح بـ	خطأ قطبية	يذوب القطب	

ضمان

يغطي الضمان جميع العيوب أو عيوب التصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء (قطع الغيار والعمالة).

الضمان لا يغطي:


- جميع الأضرار الأخرى الناجمة عن النقل.
- الإهتراء العادي للأجزاء (مثل الكابلات والمشابك وما إلى ذلك).
- الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير السليم (خطأ في مصدر الطاقة ، السقوط ، التفكيك).
- الأعطال المتعلقة بالبيئة (التلوث ، الصدأ ، الغبار).

في حالة حدوث عطل ، قم بإعادة الجهاز إلى الموزع الخاص بك ، مع إرفاق:



- إثبات شراء مؤرخ (إيصال نقدي ، فاتورة ، إلخ).
- ملاحظة تفسيرية للانتهاء.

قطع غيار




TRI ٣٠٠ GYSARC

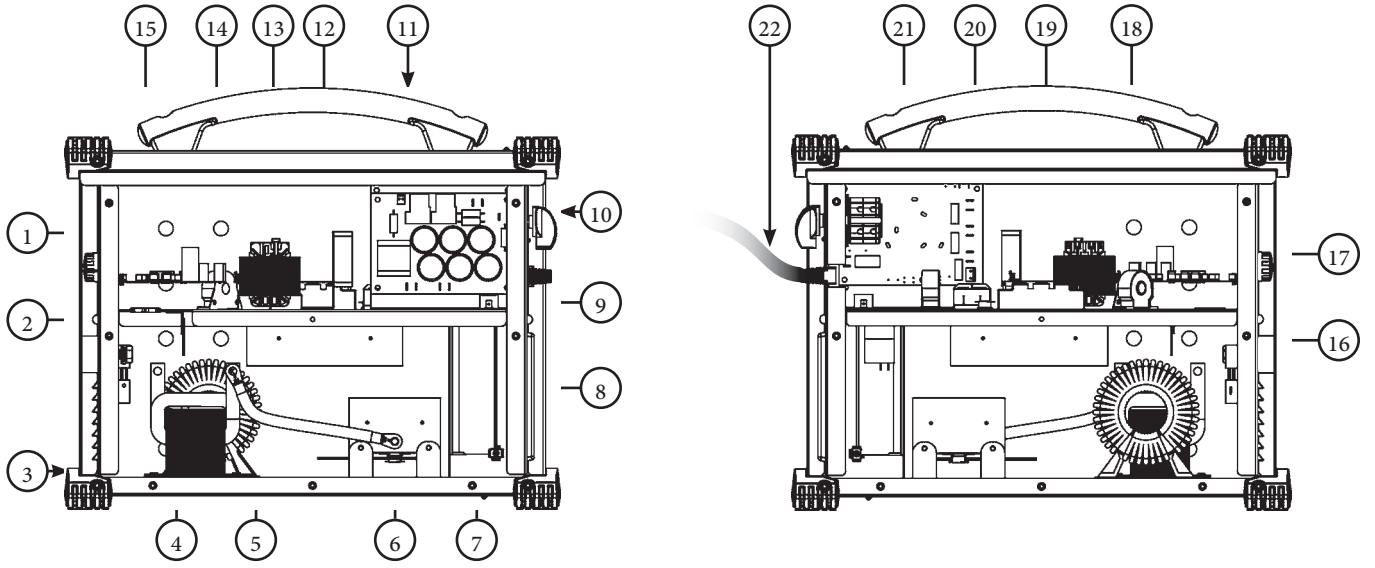


53556	لوحة المفاتيح	1
B4062	مجلس التحميل	2
56120	قدم	3
C32564	الحث	4
C32568	محول الطاقة	5
B4090	بطاقة التصحيح الثانوية	6
51001	المعجب	7
51010	الشبكة الخارجية	8
53561	لوحة الطاقة الأولية	9
C51545	مفتاح تشغيل / إيقاف	10
56014	يتعامل	11
53565	لوحة تحكم IGBT	12
53562	محول مساعد	13
B4088	لوحة التحكم الرئيسية	14
53564	بطاقة العرض	15
51478	قاعدة تكساس	16
73009	الزر الأسود	17
C32505	محول التيار المتردد	18
C13379	وحدات IGBT	19
53567	جسر المعدل	20
53568	بطاقة EMC	21
B3118	سلك التيار الكهربائي	22

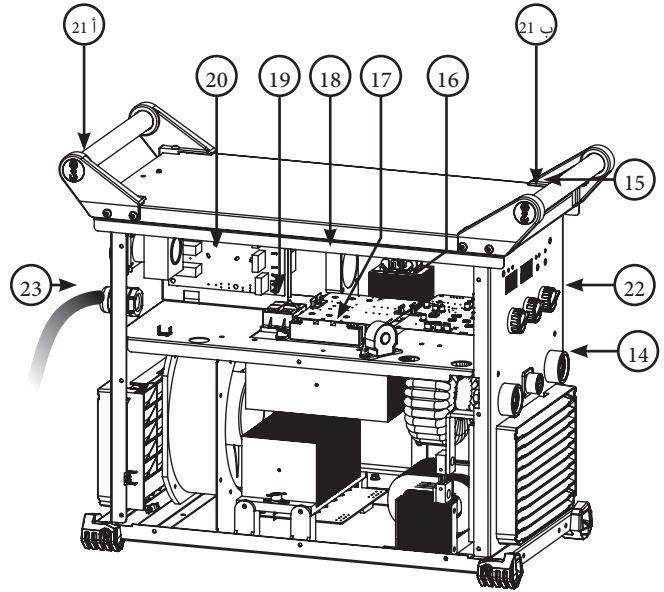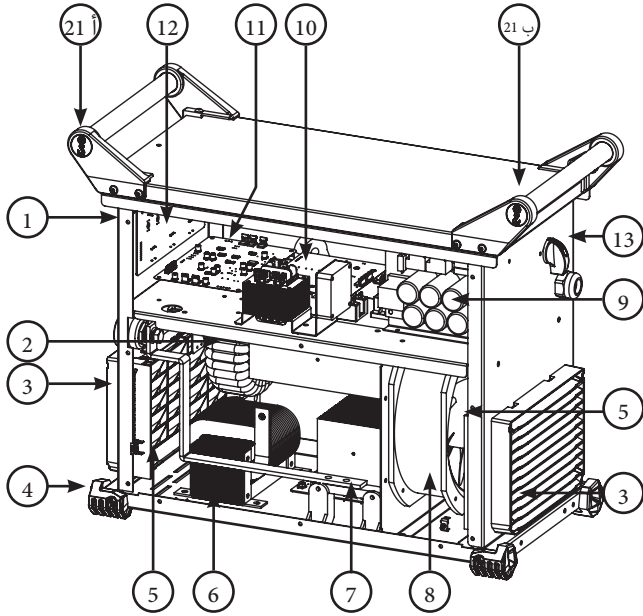


53556	لوحة المفاتيح	1
53557	محول الطاقة	2
56094	الشبكة الخارجية	3
56120	قدم	4
56095	الشبكة الداخلية	5
53558	الحث	6
53559	لوحة التصحيح الثانوية	7
53560	المعجب	8
53561	لوحة الطاقة الأولية	9
53562	محول مساعد	10
53563	لوحة التحكم الرئيسية	11
53564	بطاقة العرض	12
51061	مفتاح تشغيل / إيقاف	13
51461	قاعدة تكساس	14
90951GF	مقبض الأنبوب	15
53565	لوحة تحكم IGBT	16
53566	وحدات IGBT	17
51018	مروحة مساعدة	18
53567	جسر المعدل	19
53568	بطاقة EMC	20
56190	إلى	21
56191	حامل مقبض ب	
73009	الزر الأسود	22
21470	سلك التيار الكهربائي	23

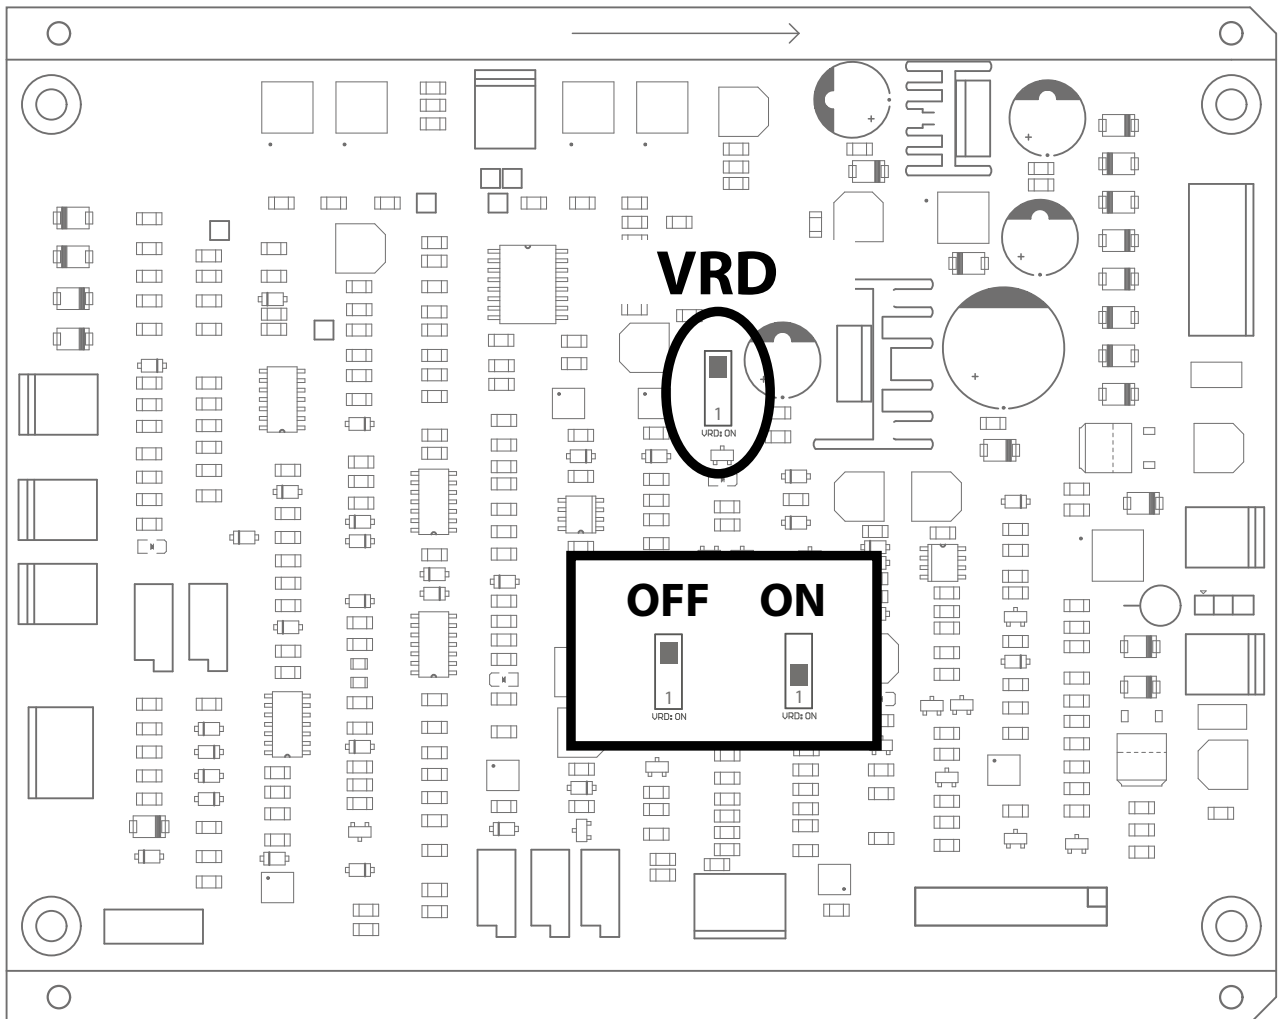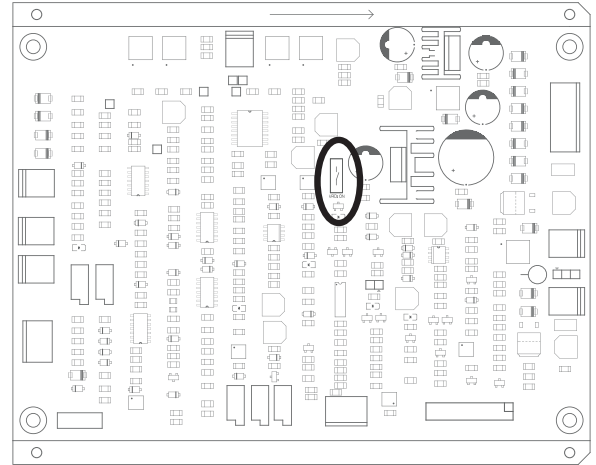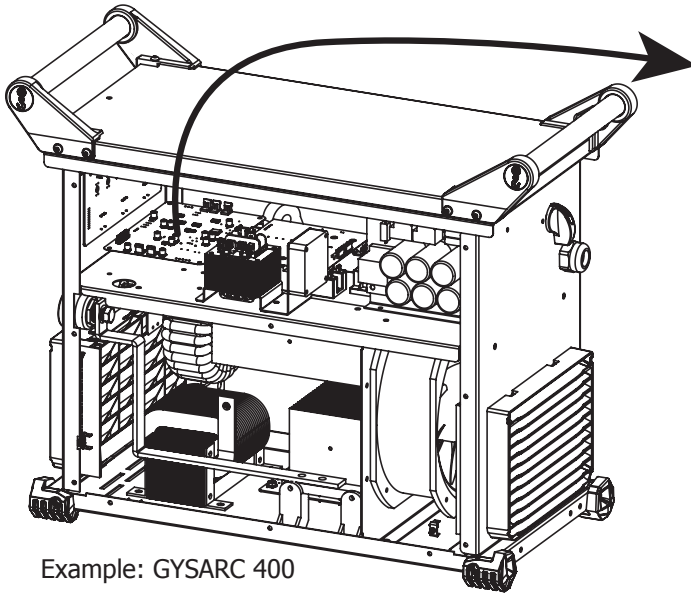

GYSARC 300 TRI

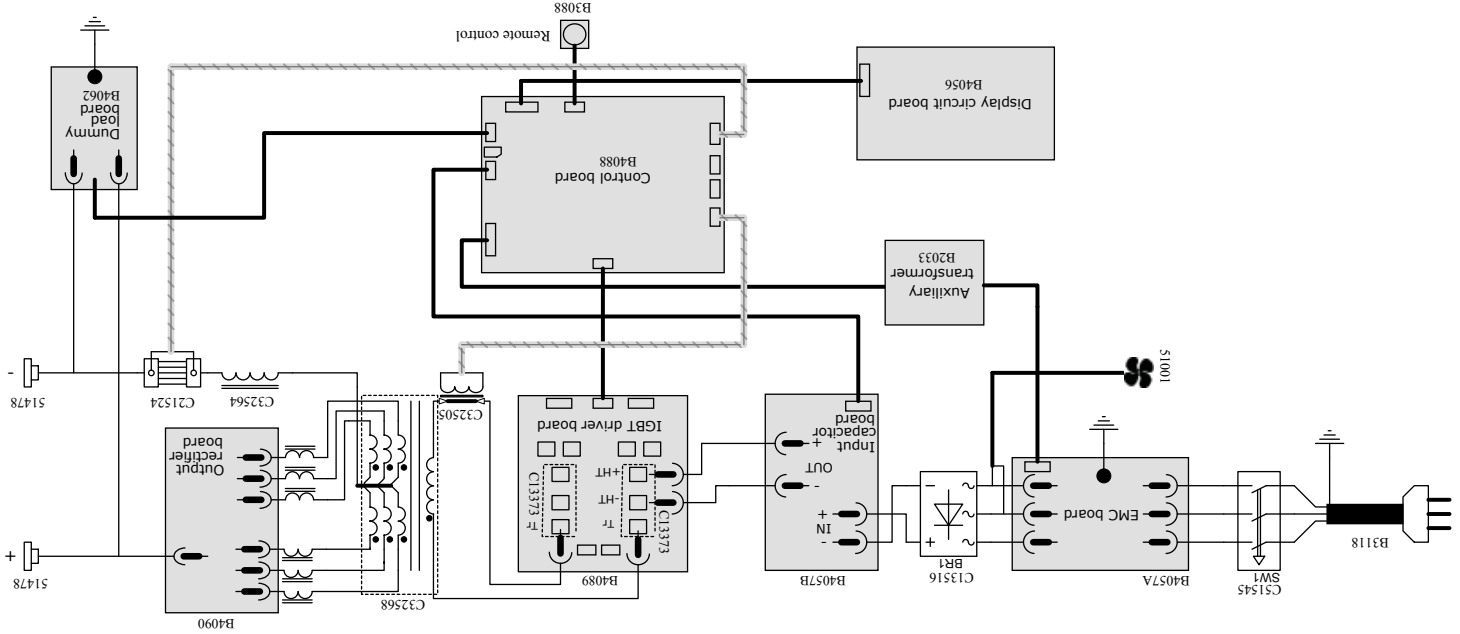

GYSARC 400 TRI

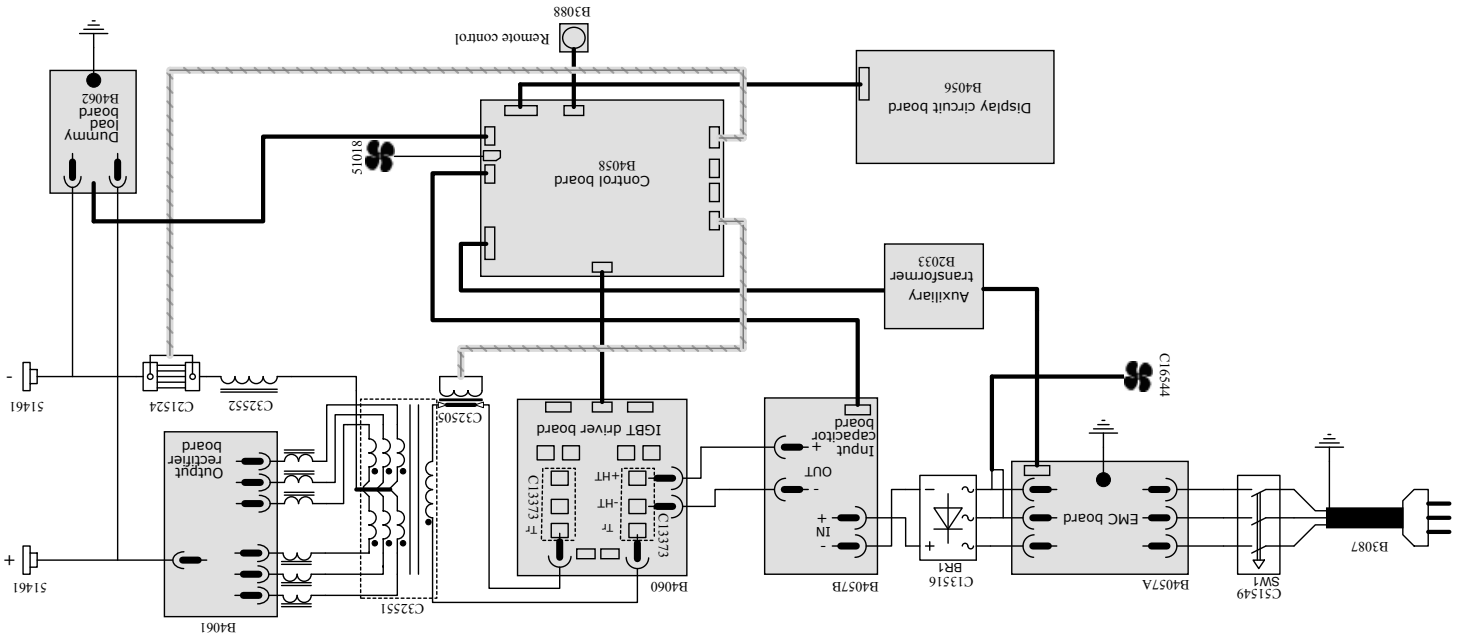



GYS

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
France